

Prizm™

Fabricado por



**White's Electronics, Inc.
1011 Pleasant Valley Road
Sweet Home, OR 97386
USA**

**Visite nuestro sitio en el internet
www.whiteselectronics.com**

**Para la última información sobre productos, servicios, comerciantes
locales y noticias de búsquedas de tesoro.**

Part Number 621-0476-SP

Guía a este Manual

Asamblea.....	4
Pilas	6
Empezando- Prizm II, III, IV	8
Mandos de Prizm II	10
Mandos de Prizm III	12
Mandos de Prizm IV	14
Mandos de Prizm V	16
Visualizaciones (Pantalla).....	18
Accesorios opcionales.....	19
Servicio.....	21
Garantía	24
Recuperación del objetivo	27
Notas	28




White's Electronics, Inc.
1011 Pleasant Valley Road
Sweet Home, OR 97386
USA

Asemblar


1. Quite todas las piezas de la caja de transporte (vea el diagrama la próxima página).
2. Use arandelas no metálicas (entre el rollo de búsqueda redondo y la barra clevis de fibra), y el tornillo de fibra y el tornillo para sujetar el rollo de búsqueda a la barra de fibra.
3. Abra el Camlock en la barra "s", inserte la barra de fibra en la barra curvada, alinee los botones en uno de los huecos de ajuste. Gire el Camlock a LOCK (cerrar con llave).
4. Desenmarañe el cable del rollo de búsqueda y enrolle alrededor de las barras (primera revolución por encima del rollo). Enchufe el cable conectivo del rollo de búsqueda en la caja de control. Atornille fuerte con el dedo para sujetar. Asegure el cable a la barra de fibra cerca del rollo de búsqueda (primera revolución) con la correa de gancho y presilla proveída. Deje que el cable este un poco flojo (antes de la primera revolución) para permitir que el rollo de búsqueda incline.
5. Agarre por la manilla, con el brazo en el hueco para codos, y pase el rollo de búsqueda por el piso. Si sea necesario para comodidad, abra el camlock, empuje los botones y reponga la barra de fibra. Si sea necesario, el hueco para codos también es ajustable para comodidad.
6. Una correa grande de nylon está proveída. Cuando tejido por las ranuras en el hueco para codos, ofrece apalancamiento adicional. Inserte la sección más suave primero (la ranura izquierda para los individuos derechos, la ranura derecha para individuos zurdos) con el gancho y la presilla hacia arriba. Doble la etiqueta al final de la presilla más dura dentro de la "T" para cerrar este lado. Inserte el lado opuesto a través de la segunda ranura para que el brazo pueda ser insertado y quitado del hueco para codos sin reajuste de la correa.

Diagrama de Asamblea

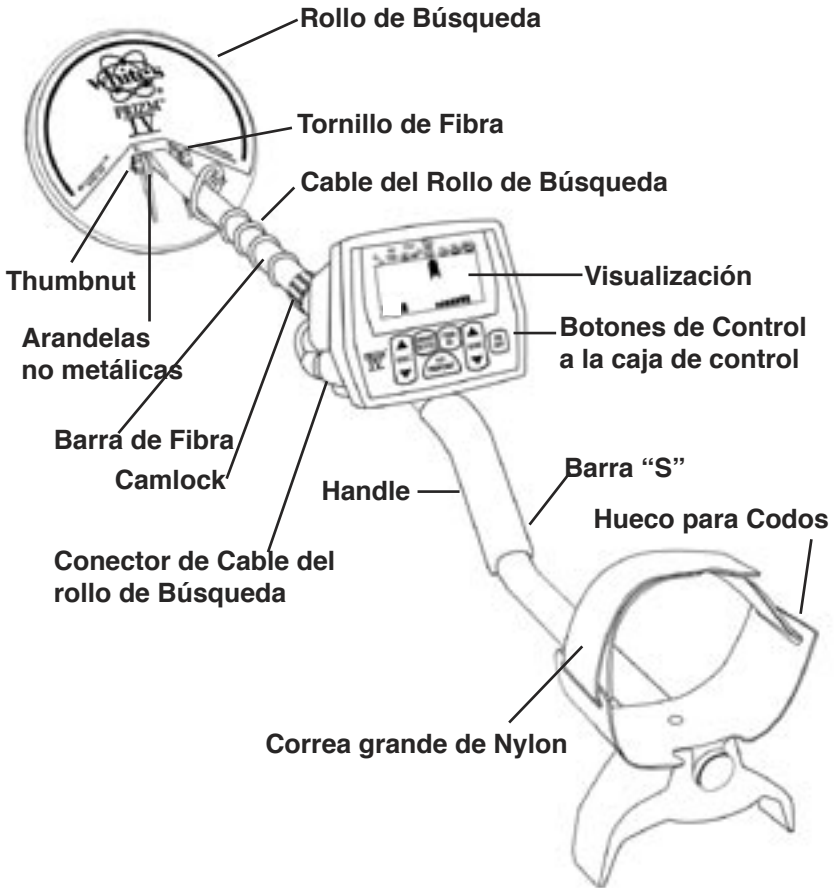

Pilas

1. Abra la puerta de pilas por empujar el botón alargado atrás de la visualización y voltear la puerta.
2. Instale dos pilas alcalinas de 9-voltios, tomando en cuenta las posiciones (+) y (-) (cabén de una sola manera) y cierre la puerta.
3. Presione el botón ON/OFF (prender/apagar).

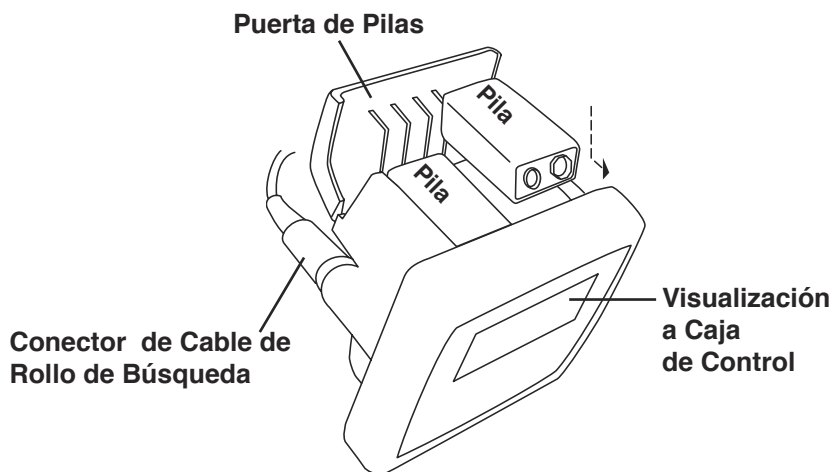

4. Pilas que son débiles, o llegan a estar débiles durante uso, automáticamente van a indicar Low Batt (pila baja) con un icono de pila en el centro de la porción izquierda de la visualización. Reemplace con dos pilas transistores alcalinas de buena calidad de 9-voltios. Un pitido de volumen bajo, sin la indicación en la visualización de Low Batt, requiere que sólo una pila en el lado del compartimiento del jack en los audífonos esté reemplazada.
5. Uno puede esperar alrededor de 20 horas de búsqueda continua con dos pilas alcalinas de buena calidad. La vida de pilas puede

variar con uso intermitente, temperatura, ajustes de control, indicaciones de objetivos, la calidad de las pilas, la condición de las pilas al comprar, y la duración en los estantes. Uno puede añadir o restar hasta 50% según las variables anteriores. Siempre es sabio llevar pilas adicionales cuando viaje lejos de casa.

6. Se puede comprar pilas transistores alcalinas de buena calidad de 9-voltios por separado por su uso en su Prizm. Típicamente transistores recargables de 9-voltios pueden no alcanzar 20 horas de tiempo en búsqueda continua por una falta de hasta 30%. Tipos caros pueden sobrepasar esta calificación de la vida alcalina. De cualquier manera, su opción de ser recargable es deseable para búsquedas frecuentes (diarios). White's Electronics, Inc. ha tomado la decisión de no competir con el mercado de pilas transistores alcalinas de 9-voltios. Sugerimos marcas y tiendas comunes y acreditadas para tales sistemas.


Empezando (Prizm II, III, IV, U)

1. Una vez montado con buenas pilas instaladas, presione ON/OFF (Prender/Apagar).
2. Debido a los muchos metales usados en moderna construcción es mejor usar y practicar afuera.
3. Arrastre el rollo de búsqueda redondo de lado a lado por la tierra uniformemente (cerca de o tocando la superficie de la tierra) manteniéndolo cerca de la tierra por cada pase y montando cada pase como si trapeara el piso. Como dos segundo por pase de izquierda a derecha, y dos segundo regresando de derecha a izquierda es necesario para que el Prizm funcione como esté diseñado. Arrastrar demasiado lentamente (significativamente menos que dos segundos por pase) puede impedir buen rendimiento. 2 segundos

También es necesario que el rollo de búsqueda redondo esté en movimiento (arrastrando) para que el Prizm detecte e identifique metales. Una vez que se localice una señal interesante, (paso #6) se puede usar el botón P/P (pinpoint o señalización) para permitir movimiento más lento del rollo de búsqueda, aislando dónde exactamente excavar.

4. Pitidos sólidos y repetidos y visualización repetida después de varios pases indican un objetivo de metal interesante.
5. Visualización y pitidos rotos, petardeantes o inconsistentes indican un objetivo de metal probablemente no interesante. Ignore estos objetivos.


6. Una vez que una visualización y un pitido sólido y repetido son localizados, presione el botón P/P y la área "X" para señalar

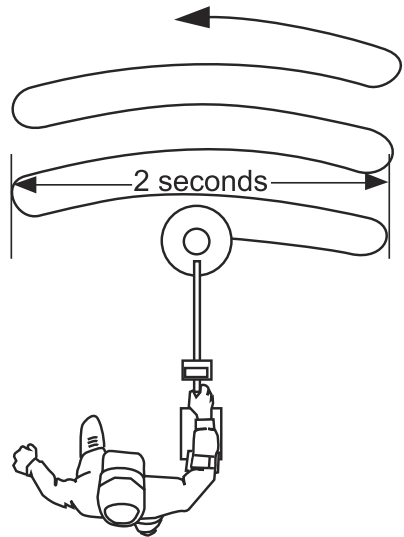

exactamente dónde excavar. Presione P/P otra vez para continuar buscando.

7. Arrastrar el rollo de búsqueda redondo por la tierra, reconocer indicaciones de visualización y pitidos sólidos y repetidos de los rotos e inconsistentes, señalar, y excavar toman práctica. Sea paciente. Para adelantar la curva de aprendizaje, entierre un clavo, una moneda, y otras cosas a una pulgada o dos en la tierra y practique localizar, reconocer los diferentes sonidos e indicaciones de visualización, y señalar.

8. Hay que tener permiso para buscar ambos en propiedades públicos

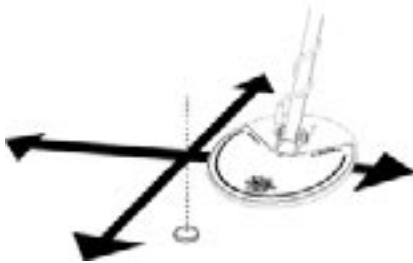

y privados de los dueños o personas encargados del mantenimiento de la tierra. En la mayoría de los casos, Ud. puede localizar el dueño por Ayuntamiento o el Condado. Es importante para el futuro de detectar metal que tome cuidado con excavar. Huecos antiestéticos son peligrosos para la gente y los ganados además de perjudicial al uso duradero de detectores. Llene todos los huecos y quite la basura que encuentre. Algunas áreas tienen restricciones sobre el tamaño y el tipo de herramienta para excavar que pueda utilizar, lo cual pueda presentar retos adicionales. Revise con su Comerciante, el Club local de Detectar, la Policía local, o el Departamento de Parques y Recreación.

9. Sitios históricos conocidos y marcados por cierto son “prohibidos” al uso de detectores de metal. Edúquese, siga las leyes locales, y siempre auxilie a Arqueólogos y el Orden Público para promover este gran pasatiempo más. Con investigación y pensamiento, hay muchas áreas que buscar.

Mandos de Prizm™ II

- 1. ON/OFF** (prender/apagar) prende la energía a encendida o apagada. Pilas que son débiles, o llegan a estar débiles durante uso, automáticamente van a indicar Low Batt (pila baja) con un icono de pila en el centro de la porción izquierda de la visualización. Reemplace con dos pilas transistores alcalinas de buena calidad de 9-voltios. Quite las pilas y guárdelas cuando el detector vaya a estar guardado sin uso más allá de dos semanas.
- 2. SENS** (sensibilidad) ajusta la receptividad a metales, la tierra, e interferencia eléctrico externo. El nivel de sensibilidad continuamente está mostrado en la visualización. Mientras más a la derecha y mientras más altas las barras, más alto el nivel de ajuste de sensibilidad. Utilice el botón SENS Up con flecha para arriba para incrementar, el botón con flecha para abajo para disminuir. Use el nivel más alto que se comporta previsiblemente. Utilice niveles más bajos para áreas que el Prizm se comporta no previsiblemente o está inestable (señales falso sin la presencia de metal). Áreas de líneas eléctricas de alta fuerza o condiciones de tierra altamente mineralizada probablemente necesitarán niveles más bajos de SENS. Áreas de poca actividad eléctrica, y arena seca de cloro, generalmente permiten ajustes altos de SENS, y de esta manera más profundidad de detección. Ajustes estándares funcionan bien en condiciones típicas.
- 3. P/P** activa el modo de señalización para mejor localización de cosas. P/P también se puede usar para buscar cuando hierro y acero está deseado además de otros metales. Una vez que P/P se ha presionado, todo tipo de metal responde con un pitido que es básicamente lo mismo. No se puede hacer ningún ajuste mientras está en el modo P/P. Presione una segunda vez antes de continuar la búsqueda y regresa a Prizm a Discriminación, lo cual varía el pitido según el ajuste DISC. Aguantar el botón P/P durante señalar permite un retorno automático a Discriminación cuando esté soltado. P/P estatus mostrado en el centro de la visualización.
- 4. DISC** (discriminación) selecciona la aceptación o rechazo (acerca del pitido audio) de cada categoría en la visualización de hierro a z1 (centavo de zinc). Los ajustes actuales están indicados continuamente en la pantalla como un parlante en un círculo con una

línea en el medio directamente debajo de cada categoría seleccionada como un rechazo. Para más joyería, con la excepción de hierro, acepte cuantas categorías que pueda excavar. Presione DISC flecha para arriba para incrementar las categorías de rechazo y flecha para abajo para disminuir las categorías de rechazo.

Visualización de Prizm II



Mandos de Prizm III

Además de los rasgos de Prizm II, el *Prizm III* tiene un rasgo adicional-

1. La profundidad de metales del tamaño de monedas automáticamente está indicada en la porción más abajo del lado izquierda de la pantalla.
2. Metales más o menos grandes que una moneda típica pueden torcer esta indicación ligeramente. Por ejemplo, una lata de refresco indicará poco profundo, sin embargo, puede estar encontrado en realidad bastante profundo en la tierra. Un metal mucho más pequeño que una moneda indicará bastante profundo, no obstante, puede estar encontrado bastante superficialmente bajo la tierra. Lo que sean las conclusiones acerca de un tamaño particular, los resultados serán consistentes, repetidos vez tras vez. Si un metal indica una pulgada y al excavar tres pulgadas todavía no se encuentre, esa cosa es más grande que una moneda típica. Si latas de refresco son comunes en el área, descuide.
3. Típicamente metales más ligeros como la etiqueta (pull tab) de aluminio de una lata de refresco pueden permanecer poco profundo. Una indicación TAB que indica poco profundo probablemente es un TAB. Sin embargo, el oro es pesado (típicamente se hunde más profundamente en la tierra) y también puede indicar que hay que excavar bastante profundo, por lo menos hasta determinar que etiquetas profundas también son comunes en la región. Monedas antiguas y más coleccionables están encontrados en profundidades más grandes en la tierra. Indicaciones de mucha profundidad que muestran indicaciones y tonos cuestionables son más dignas de investigación comparada con tono e indicaciones cuestionables que producen indicaciones de poca profundidad.
4. A pesar del detector de metal utilizado, mientras que busque, Ud. va a excavar metales de basura. Use el tono, la pantalla, y la indicación de profundidad para disminuir las probabilidades de basura y incrementar las probabilidades de encontrar cosas de metal de valor.

5. La profundidad indica de 8 pulgadas a la derecha hasta 0 pulgadas a la izquierda.

Visualización de Profundidad de Prizm III



Prizm™ IV

Además de los rasgos de Prizm II y Prizm III, **Prizm IV** tiene rasgos adicionales –

1. Tone I.D. (Identificación de Tono) está prendida cuando la nota de Tone I.D. está mostrada. Presione TONE I.D. para apagar/prender. Al mínimo de DISC, tres diferentes tonos ahora indican las categorías de visualización, “large” o “grande” hierro “low tone” o “tono bajo,” Foil & Tab o papel y etiquetas de aluminio “Medium Tone” o “tono mediano”, ALL o todas monedas “High Tone” o “tono alto.” Este rasgo de identificación de tono hace que el operador inmediatamente se dé cuenta de la probable categoría de la cosa de metal sin mirar la pantalla. Categorías de visualización seleccionadas por rechazo con el mando DISC o no producen un pitido o sólo un pitido roto e inconsistente. Además, un tono muy bajo indica un sobrecargo de metal cuando está demasiado cerca de un objeto grande de metal.

Visualización de Prizm IV con tres tonos indicados para tres categorías.



Prizm™ IV & U

2. Smart Notch (Muesca Inteligente). Presione Smart Notch. Con DISC ajustada a FOIL (aluminio) o abajo, las etiquetas de latas de refresco están eliminadas. Con DISC ajustada a Nickels (moneda de cinco centavos) o arriba, se aceptan las monedas de cinco centavos. Smart Notch o elimina TAB o acepta Nickels. Un símbolo de DISC añadido o faltando indica que esté prendido Smart Notch.

Las categorías de DISC son lineares en el sentido de que mientras se incrementa la DISC primero se rechaza el hierro, luego aluminio, luego 5 centavos, etc., de izquierda a derecha basado en las propiedades eléctricas de estos metales.

Sin embargo, uno puede querer rechazar una categoría más alta en la escala mientras acepte una más baja en la escala. Antes de Prizm, tal rasgo sólo fue disponible en los detectores de metal lujosos.

Con el Prizm IV & V, las dos necesidades más comunes para tal rechazo está disponible automáticamente con el rasgo de Smart Notch.

Un vez que se presione Smart Notch, el Prizm IV automáticamente selecciona la muesca apropiada para el ajuste actual de DISC. Si la DISC se aumenta a monedas de 5 centavos o más arriba, se acepte la categoría de Nickels aún si la DISC esté ajusto suficientemente alto para rechazar la categoría de TAB (etiqueta de lata de refresco). En los ajustes más bajos de DISC, aluminio o abajo, la categoría TAB está rechazada a pesar de que el ajuste de DISC no está ajustado suficientemente alto para rechazar etiquetas de latas de refresco. Aumentar o rebajar el ajuste de DISC automáticamente alterna entre estas dos opciones de Smart Notch.

Prizm™ U

Además de los rasgos de Prizm II, Prizm III, y Prizm IV, el **Prizm V** tiene rasgos adicionales.

1. Multi Tone o Multitono (Tone Identificación o Identificación de Tono) está prendido cuando se visualice la nota musical (un pentagrama). Pulse Multi Tone para apagar/prender. A mínima DISC, ocho tonos diferentes ahora indican las categorías de visualización, desde hierro, en el tono más bajo, hasta 50 centavos en el tono más alto. Este rasgo Multi Tone hace que el operador inmediatamente esté consciente de la probable categoría de una cosa de metal sin tener que mirar la pantalla. Categorías de visualización seleccionadas para rechazo con el ajuste de DISC o no producen ningún pitido o producen un pitido roto e inconsistente. Además, un tono muy bajo indica un sobrecargo cuando está demasiado cerca de un objeto grande de metal.

Visualización de Prizm U con ocho tonos indicados para ocho categorías.



Prizm™ U

2. Presione y aguante Multi Tone unos segundos (en vez de pulsar) para prender Tone ID de tres tonos, (como Prizm IV). Un operador puede querer limitar la gama o variedad de tonos a sólo tres tonos, buenos objetivos en un tono más alto, objetivos cuestionables de aluminio en un tono mediano, e hierro en el tono más alto.

3. Señalización VCO (Voltage Controlled Oscillator o Oscilador Controlado por Voltaje). VCO produce un tono progresivamente más alto mientras la señal del objetivo se hace progresivamente más fuerte durante señalización.

Presione Pinpoint para activar el modo de señalización. Luego presione MULTI TONE ID para prender o apagar la señalización VCO.

VCO es un rasgo que sólo opera en el modo de señalización. Cuando prendido (ON), la reacción del objetivo es más fuerte, y más alto el tono del sonido.

VCO es un auxilio excelente para señalar. Lentamente mueva el lazo en forma de "X" por la sospechada área del objetivo. El sonido de tono más alto indica el centro del objetivo.

En el punto del sonido de tono más alto, el rasgo de profundidad del objetivo indica la profundidad más precisa.

Visualización de Smart Notch



La visualización de Prizm, y la información más arriba de la pantalla, proveen una riqueza de información sobre el objetivo de metal.



Visualizaciones

1. Ocho categorías distintas de objetivos están alistadas por la parte de arriba de la pantalla e indican los metales más comúnmente encontrados en estas categorías. Es importante entender que la información en la visualización sólo deber ser consultada después de que un pitido audio sólido y repetido ha sido localizado.
2. Una categoría específica de metales está impuesto por el exacto contenido, tamaño y forma del metal. La etiqueta de referencia más arriba de la visualización provee una comparación de metales conocidos. Cosas idénticas de metal indican categorías de visualización idénticas. Cosas semejantes de metal indican categorías de visualización semejantes. Y cosas distintas de metal indican categorías de visualización diferentes. Diferentes tipos de metales pueden, sin embargo, compartir la misma categoría basado en sus características eléctricas (tamaño, forma, contenido exacto). Por ejemplo, un pedazo pequeño de papel de aluminio y un pedazo pequeño de oro pueden indicar en la misma categoría. La visualización simplemente le dice las cosas más comunes para esa específica categoría. Uno tiene que usar esta información como un guía. Consistencia es clave. Por ejemplo, si tres o más balas están escavadas en la misma indicación visualizada, uno puede presumir que estas balas son comunes en esa específica área y más indicaciones idénticas probablemente vayan a ser más balas del mismo tipo/ tamaño dentro de la específica área bajo búsqueda. Si estas balas en particular no son de interés, uno puede escoger ignorar (no excavar) adicionales indicaciones idénticas dentro de esta área.
3. La condición de pilas bajas automáticamente está alistada en la pantalla en la forma de un icono de una pila. Pila baja indica que necesita reemplazar las pilas. Uno puede esperar alrededor de 20 horas de búsqueda continua con dos pilas alcalinas de buena calidad. La vida de pilas puede variar con uso intermitente, temperatura, ajustes de control, indicaciones de objetivos, la calidad de las pilas, la condición de las pilas al compara, y la duración en los estantes. Uno puede añadir o restar hasta 50% según las variables anteriores. Siempre es sabio llevar pilas adicionales cuando viaje lejos de casa.
4. El estatus de los mandos también se ve en la pantalla. P/P All Metal o Todos Metales está prendido cuando está indicado en el centro de la pantalla. Ajuste de sensibilidad está en la parte de abajo de

Prizm™ II • III • IV • U

la derecha. Ajustes de discriminación están en la porción de arriba, debajo de cada categoría de visualización. Prizm III y IV muestran la indicación de profundidad en la parte más abajo de la izquierda. Prizm IV también indica el estatus de Smart Notch y los rasgos de Tone I.D.

5. Sobrecarga de metal está indicado en todos los modos por un sonido de muy bajo tono. Levante el rollo de búsqueda y arrastre el objetivo desde que errores de objetivo pueden ocurrir cuando el objetivo esté demasiado fuerte.

Accesorios

Accesorios disponibles para su Prizm pueden aumentar la conveniencia y su experiencia en búsqueda.

1. Herramienta para excavar

Ud. puede usar una paleta, sin embargo, herramientas para excavar y delantales para guardar los encuentros específicamente hechos para detectar, desarrollados durante los últimos 60 años, son más duraderos, efectivos, menos impactantes en el medioambiente y en su persona. Palas para arena son recomendadas para arena porque excavar es difícil en estas condiciones.



2. Audífonos

Audífonos con un enchufe de noventa grados y mandos de volumen son altamente recomendados para uso con su Prizm. Audífonos aumentan la vida de las pilas, su capacidad de escuchar las señales del detector de metal, privacidad, y permiten evitar atención involuntaria. El Prizm no tiene control de volumen, esto se nota más cuando se utilice audífonos. Mandos de volumen en los audífonos permiten ajustes a sus necesidades auditivas.



3. Cubiertos para los Rollos de Búsqueda

La parte de abajo del rollo de búsqueda está propensa a desgaste natural, más notado en condiciones arenosas o rocosas. Un cubierto para el rollo de búsqueda conecta a la parte de abajo del rollo de búsqueda e impide el desgaste de la parte de abajo del rollo de búsqueda.



4. Maleta para Cargar

Daños durante almacenaje y viaje pueden exceder los daños durante búsqueda. Maletas convenientes para guardar/cargar permiten que todo el equipaje se guarde junto para uso repentino y protege el detector de daños incidentales.



5. Libros y Videos

Una foto vale mil palabras. Libros y videos pueden adelantar la curva de aprendizaje inmensamente. Recorra a años de experiencia de ellos que han ido antes de Ud.



6. Soporte estabilizador para el Rollo de Búsqueda

Agua o hierba alta a veces lo hacen difícil mantener el ángulo correcto entre el rollo de búsqueda y la barra. El soporte estabilizador para el rollo de búsqueda ajusta y cierra esta posición con llave.

7. Señalizador Exacta

Aumenta la recuperación de objetivos con facilidad por señalar hasta dentro de una fracción de una pulgada del objetivo dentro del hueco, la tierra, la arena o grava.



Servicio de Reparación

La reputación de White's ha sido construido basada en la calidad de productos respaldado por servicio de calidad. Nuestros Centros de Servicio Autorizados por la fábrica son entrenados y equipados por la fábrica. Ofrecen el mismo servicio de calidad que la fábrica. Servicio antes y después de la venta es el fundamento de nuestras relaciones con clientes.

Antes de transportar los detectores para servicio-


- A. Contacte su Comerciante. Puede haber una explicación o un arreglo rápido y simple que pueda impedir tener que mandar el detector para servicio.
- B. Doble revise lo obvio, como las pilas, e intente el detector en otra área para estar seguro que no haya interferencia eléctrica exterior.
- C. Esté seguro que envíe todas las piezas necesarias con su detector, como rollos de búsqueda y pilas porque estas cosas pueden resultar en síntomas.
- D. Siempre incluya una carta de explicación sobre su preocupación, aún si haya hablado con el Centro de Servicio por teléfono.
- E. Tenga cuidado en envolver su detector para transporte. Siempre asegure su paquete con seguro, y siempre guarde un recibo del envío.
- F. Claramente declare en su explicación con el detector cómo quisiera que se maneje cualquier costo incidental o consecuencial, como envío de regreso, accesorios, envío de la noche a la mañana, servicio fuera de la garantía de dos años, etc.

Centros de Servicio Autorizados

En el evento poco probable que su detector requiera servicio por favor note nuestros siguientes Centros de Servicio Autorizados.

1. **White's Electronics**
1011 Pleasant Valley Rd.
Sweet Home, OR 97386
(541) 367-6121
FAX (541) 367-6629
nbaker@whiteselectronics.com

2. **Electronic Exploration**
575 West Harrison
Lombard, IL 60148
(630) 620-0618
FAX (630) 620-1005
Gratuito 800-392-3223*
tony@ee-il.com

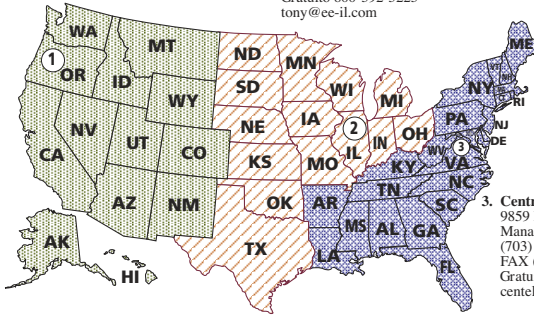

3. **Centerville Electronics**
9859 Fairview Avenue
Manassas, VA 20110
(703) 367-7999
FAX (703) 367-0868
Gratuito 888-645-0202
centelec@vwx.com

USA, All Of Americas, Pacific Rim

Centerville Electronics 9859 Fairview Ave. Manassas, VA 20110
Gratuito: 888-645-0202, o: 703-367-7999
Fax: 703-367-0868 correo electrónico: centelec@vwx.com

Electronic Exploration 575 West Harrison Lombard, IL 60148
Gratuito: 800-392-3223, o: 630-620-0618
Fax: 630-620-1005 correo electrónico: tony@ee-il.com

White's Electronics, Inc. 1011 Pleasant Valley Road
Sweet Home, OR 97386
Toll: 541-367-6121 Extension 128
correo electrónico: nbaker@whiteselectronics.com
Sitio electrónico: www.whiteselectronics.com

UK, Europe, Northern Asia, Africa, Near East, Mid East

White's UK Ltd. 35J Harbour Road
Inverness, Scotland IV1 1UA
Teléfono: (011)441-463-223-456
Fax: 441-463-224-048
correo electrónico: sales@whelects.demon.co.uk
Sitio electrónico: www.whites.co.uk

Australia, New Zealand, Far East, Southern Pacific Rim

Finders PTY. LTD 90 Broadway Dunolly, Victoria 3472
Teléfono: (61) 03-5468-1333
Fax: (61) 03-5468-1130
correo electrónico: finders@finders.com.au
Sitio electrónico: www.finders.com.au



White's Garantía

Si dentro de dos años (24 meses) desde la fecha original de la compra, su detector de White's falla debido a defectos en o material o trabajo, White's lo reparará o lo reemplazará a su opción, todas las piezas necesarias sin cargo para piezas o trabajo.

Simplemente devuelva el detector completo al Comerciante donde lo compró, o en el Centro de Servicio Autorizado más cercano. El equipo tiene que estar acompañado por una detallada explicación de los síntomas del fallo. Tiene que proveer comprobación de la fecha de la compra antes de que revisen el equipo.

Esto es una garantía transferible del fabricante, lo cual cubre el instrumento por dos años desde la fecha de compra original, sin importar el dueño.

Cosas excluidas de la garantía son las pilas, accesorios que no son equipo estándar, costos de manejo/envío afuera de los EEUU continentales, costos especiales de envío (por avión, próximo día, segundo día, servicio de transporte, etc.) y todos los costos de manejo/envío dentro de los EEUU continentales 90 días después de la compra.

White's registra su compra sólo si la Tarjeta de Inscripción de Ventas esté rellena y devuelta a la dirección de la fábrica por su comerciante pronto después de la compra original. El objetivo de registrar esta información es mantenerle al tanto acerca del continuo desarrollo e investigación de White's.

La garantía no cubre daño causado por accidente, uso incorrecto, negligencia, alteraciones, modificaciones, servicio no autorizado, o exposición prolongada a compuestos corruptos, incluyendo sal.

Duración de cualquier garantía implicada (p. Ej. comercializabilidad o adecuación para un objetivo particular) no puede durar más que la garantía indicada. Ni el fabricante ni el comerciante serán responsables para daños incidentales o consecuenciales. Algunos estados, sin embargo, no permiten la limitación en lo largo de garantías implicadas, o la exclusión de daños incidentales y consecuenciales. Por eso, puede que las anteriores limitaciones no le apliquen a Ud.

Además, la garantía indicada le da específicos derechos legales, y Ud. puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Lo declarado es la única garantía proveída por White's como el fabricante de su detector de metal. Cualquier período de "garantía extendida" más allá de dos años, lo cual puede ser proveído para su detector por un Comerciante u otra tercera persona, puede ser sin la autoridad, participación o consentimiento de White's, y White's Electronics, Inc. puede que no honre tal "garantía extendida."



Transferencia de Garantía

Si por cualquiera razón Ud. venda su Prizm antes de la fecha de expiración de la garantía, el restante garantía es transferible. **Esta transferencia está autorizada por llamar 1-800-547-6911, y conseguir un número de autorización.**

Simplemente llene la siguiente información, incluyendo el número de autorización, enciérrelo en un sobre con estampilla y envíelo a **White's Electronics, Inc. 1011 Pleasant Valley Rd. Sweet Home, OR 97386.** El período de la restante garantía entonces será disponible al nuevo dueño.

La Declaración de Garantía aplica tanto a ambos el dueño original tanto como cualquier dueño secundario.



Transferencia de Garantía

Dueño Original

Nombre: _____

Dirección (que aparece en la tarjeta original de garantía):

Número Serial del Instrumento _____

Fecha Original de la Compra: _____

Nuevo Dueño

Nombre: _____

Dirección: _____


Comentarios: _____

Código de Autorización del Comerciante: _____

Recuperación del Objetivo

Siguiendo el “método de puerta abisagrada” de excavar es altamente recomendado para minimizar daños a céspedes.

Recuperación cuidadosa en áreas bien arregladas de

<p>#1. Después de localizar un buen objetivo (metal), señale el centro. Si su instrumento tiene indicación de profundidad, tome nota de la profundidad. Practique con metales en la superficie con el lazo aguantado a algunas pulgadas arriba del</p> 	<p>#2 Usando una herramienta fuerte para excavar, preferiblemente una paleta o cuchillo, corte una toma en forma y tamaño de una herradura alrededor del objetivo señalado. Deje una parte no cortada como una bisagra para mantener la hierba en lugar.</p> 	<p>#3 Corte por el césped, teniendo cuidado de cortar alrededor del objetivo y no dañarlo.</p> 
<p>#4 Utilice su herramienta de excavar para halar la solapa de césped y abisagrarla. Su objetivo señalado ahora descansa boca arriba.</p> 	<p>#5 Chequé por el objetivo visualmente, y con su detector, para ver si el objetivo esté en la solapa o si se quedara en el hueco.</p> 	<p>#6 Una sonda de señalización puede ser usado para adelantar la velocidad del proceso de encontrar el objetivo en la solapa o en el hueco.</p> 
<p>#7 Si tierra adicional necesita ser quitado del hueco, póngala en un pedazo de tela.</p> 	<p>#8 Después de recuperar el objetivo, la tierra luego se puede fácilmente volver a colocar con mínima extensión de la tierra.</p> 	<p>#9 Vuelva a colocar la solapa de césped y písela firmemente. Una vez terminado, muy poca indicación de excavación deber ser vista.</p> 

Es muy importante para el futuro de detección de metal que utilice cuidado con excavar---

- Chequé con su Comerciante, Club Local, Policía Local, y Departamento de Parques y Recreación.
- Algunas áreas pueden tener reglas sobre el tamaño y el tipo de permitidas herramientas de excavación.
- Sea consciente de las reglas, y respete las leyes y restricciones en su área.
- Huecos antiestéticos son peligrosos para personas y ganados, y perjudicial al uso duradero de detectores.

NOTAS ...

NOTAS ...

NOTAS ...